

SIGNIFICANT OCCURRENCE REPORT										
資料日期：JUL-01-2021 ~ SEP-30-2021										
製造廠	型別	序號	ATA	名稱	零件件號	零件情況	零件製造廠	零件序號	零件使用 總 時 間	日期
AIRBUS	A321-252NX	09147	26	SMOKE DETECTOR	PPC1100-00	Malfunction	SIEMENS BUILDINGTECHN OLOGIES	NIL	1768	AUG-26-2021
	<p>事件經過：</p> <p>飛機執行桃園-馬尼拉航班，於飛行中發生出現 ECAM 警告訊息” FWD CGO SMOKE”</p> <p>檢討改善：</p> <p>一、該公司機務人員依據故障排除手冊執行貨艙檢查，檢查情況正常，並依據維修手冊(AMM 6-16-00-910-801A)通報飛機原製造廠。</p> <p>二、原廠回復說明(TFU 26.16.00.006)該型煙霧偵測器在潮濕環境或灰塵水氣容易觸發”CGO SMOKE”等假訊號，並將於下半年時提供該煙霧偵測器件號之改裝。</p>									