

SIGNIFICANT OCCURRENCE REPORT						資料日期：	Sep-12-2000			
							Sep-28-2000			
製造廠	型別	序號	ATA	名稱	件號	零件情況	零件製造廠	零件型別	零件使用總時間	日期
BOMBARDIER	DASH-8	522	79	Y/D		Malfunction				Sep-12-2000
	<p>一、該機擔任 301 班次時發現#1ENG 滑油壓警告燈閃，且 Y/D(Yaw/Damper)於飛行中有二次功能失效而造成回航。二、依 AMM 79-30-00&amp;22-10-01 經清潔#1ENG 滑油壓傳送器接頭及 FGC C/B 復位功能測試正常。三、本項缺點研判應為傳送器接頭及線接處不良所致。</p>									
DORNIER	DO-228-212	8235	32	Main Wheel		Housing Broken				Sep-28-2000
	<p>一、該機擔任 342 班機於落地後脫離跑道減速轉彎踩剎車無效，拉手剎車亦無效，再使用反槳因作用遲緩飛機未停止，左螺旋槳撞擊桃勤行李車，造成左螺旋槳、發動機受損及乘客兩員受輕傷，經初步檢視為#2Main Wheel Brake ASSY Housing Broken 所致。二、本事件已去函要求一次特檢輪轂，並要求按相關 SB 及原廠信函建議檢查，另修訂維護計畫以滿足實際所需。三、破壞件已後送原廠執行金相分析以了解原因，避免類似事件再發生。四、目前特檢均已完成，將繼續監控直到原廠執行金相分析完成。</p>									