

交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 90-020/M

May, 2001

主旨：

某國籍航空公司 A320 型機，連續發生二起左後門逃生滑梯 (Slide Raft)解開(Unpacked)事件。

說明：

1. 某國籍航空公司 A320 型機，於落地後開啟左後門時發現逃生梯解開 而掉落，工作人員欲拉回逃生滑梯時，造成其充氣展開(Deployed)而 夾住工作人員，經緊急割破逃生滑梯洩氣後，始平安脫險；但於更換 逃生滑梯後，相同位置又再次發生逃生滑梯解開事件。
2. 經調查發現主要肇因為拆裝逃生滑梯時，不慎拉動逃生滑梯攔置桿 (Girt Bar)而牽動包裝釋放鋼繩(Cover Release Cable)，導致逃生滑梯開事件，其解開後逃生滑梯掉落之重量，牽動氣瓶之鋼繩致使逃生滑 梯充氣展開。

建議改進事項：

- 1.確按手冊程序執行安全防範措施，先裝妥安全銷(Safety Pin) 再施工，以防止逃生滑梯於任何工作情況下充氣展開。
- 2.工作人員應瞭解施工規定及工作程序，督導人員宜加強指導 並監督。 3.將事件調查報告作成教案教材，對直接工作人員講解說明及 施予 OJT 訓練，並列入維修資源管理課程複訓要求項目。