

交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 90-025/M

DEC, 2001

主旨：

執行相關維護工作和清潔後請確實將 STATIC PORT 上之遮蔽物拆除。

說明：

1. 乙架波音 MD-11 型機，飛行組員於過境檢查發現右邊機身備用動靜壓口被 MASKING TAPE 遮蓋住。飛航組員並沒有任何不正常報告於維護紀錄。
2. 調查發現在該架飛機起飛前，飛機曾執行維修行動 ” 備用高度/空速表動靜壓功能測試 ” 在準備測試前該機右機身使用 MASKING TAPE 黏貼覆蓋於動靜壓口執行測試工作，完工後工作人員未將 MASKING TAPE 拆除。堵塞覆蓋於動靜壓口可能造成備用空速/高度表指示產生誤差。

建議改進事項：

1. 確保公司程序已建立在執行動靜壓管相關維護工作如裝、拆任何之 COVER 或防潮之遮蓋貼紙/布，應登錄於飛機維護紀錄簿以確保遮蓋物已處理正確。
2. 確保維修人員已訓練了解遵從公司標準程序(如使用具有顯著顏色之飄帶覆蓋工具)以及警覺性於日常維修作業及飛行前/後檢查。
3. 加強工作交接程序落實，確保未完成之作業交接至下組工作人員。