

交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 91-027/M

MAR, 2002

主旨：

某國籍航空公司執行 ELT 更換工作時，錯誤扳動自動開關，而啟動 ELT 自動發射約 10 分鐘，造成搜救系統作業困擾。

說明：

- 1.某國籍航空公司一架 ATR72 型機，執行 ELT 定期更換工作時，工作人員因疏於閱讀該 ELT 上之警告標誌說明，不慎扳動自動開關，啟動 ELT 訊號發射。
- 2.調查發現該 ELT 在安裝於飛機前，其位於 ELT 上之 SWITCH 應置於 OFF，待裝上飛機並與飛機系統連接時，方得將該 SWITCH 置於 AUTO 位置。
- 3.此一事件應屬工作人員於執行維修工作時疏忽未注意裝備上之警告標誌造成。

建議改進事項：

1. 修訂工作程序單，加列警告說明，避免施工錯誤及類似事件發生。
2. 爾後執行該項工作時應先行電話通知交通部海難救護委員會任務管制中心（TAMCC），Tel：（02）8770-3661。
3. 加強訓練維修人員重視航材上有關之 WARNING、CAUTION、NOTICE 等警告或提示標示。