

交通部民用航空局飛安公告

Aviation Safety Bulletin

ASB No: 91-033/M

OCTOBER, 2002

主旨：

ATR-72 型機發動機空中關車及班機回航事件。

說明：

1.乙架 ATR-72 型機，於 91 年 9 月 4 日執行飛航任務於起飛時發生 2 號發動機空中關車事件。

2.該具發動機經送翻修廠拆檢後，確認係燃油噴嘴裝置不當，導致噴油嘴反向偏離正常位置而造成部份渦輪葉片損壞，及後續之發動機空中關車。

建議：

1. 工作單設計需滿足工作標準及程序，並含括後續適航相關資訊，俾免除人為疏失或工作錯誤。

2. 重大施工人員需完成專業訓練，並確實了解施工程序及標準作業。

3. 品管人員應確實遵循必需檢驗項目執行工作要求，完成重大施工檢查簽證。

4. 將本案作為公司教案教材，列入相關從業人員訓練標準課程。

5. 事件調查實際情況，另通報 ATR 及 PWC 原廠作設計上改善防範。