



# 交通部民用航空局飛安公告

## Aviation Safety Bulletin

ASB No: 92-038/M

Jun. 2003

### 主旨：

### **MD-11 FORWARD ENGINE MOUNT 裝錯螺帽**

### 說明：

國籍航空公司的一架 MD-11 於執行發動機更換時，工作人員發現新發動機上的前固定基座(forward engine mount)裝上錯誤的自鎖螺帽（件號：NAS1805-14），立即更換成正確的螺帽(件號:1322M30P03)。由於此兩件號之自鎖螺帽外觀尺寸近似，內牙規格相同，故容易裝錯螺帽。

### 建議改進事項：

1. 宣導維修人員於組裝組件前需確認件號與維修文件相符，並加強工作人員訓練
2. 修訂工單將該螺帽組裝流程列入必檢項目（RII）。